



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAHÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Full Plus Ekspertiz



34DMY443

Eksper / İmza



34-HYB-19398

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Müşteri Bilgileri

Müşteri SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZ A.Ş

Araç Bilgileri

Plaka	34DMY443	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	36670	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZA1ZMV014793	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPC430069	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	1498cc	Rengi	BEYAZ
Model	T-Roc	İlk Tescil Tarihi	01-12-2020
Sonraki Muayene Tar.	12-09-2023	Model Yılı	2020
Sonraki Egzoz Mua. Tar.	12-09-2023	Araç Tipi	SUV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	SUZUKİ	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

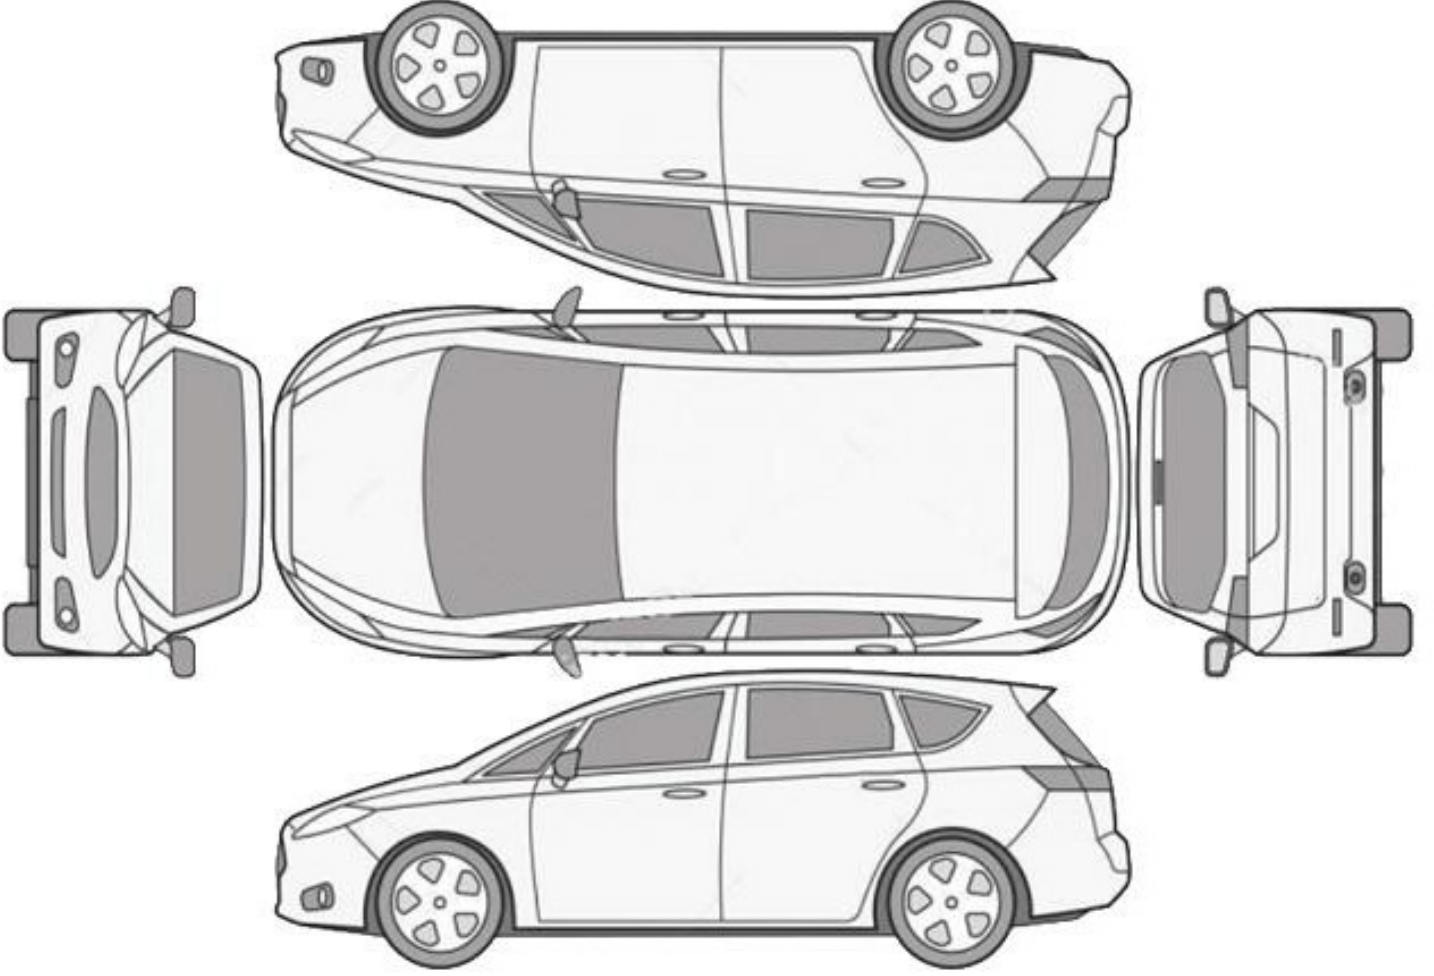
TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBULRapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		aracın mutelif yerlerinde ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

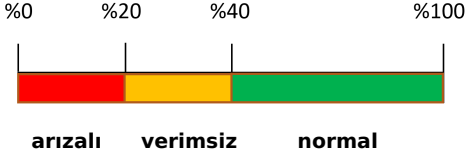
**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBULRapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20**Yanal Kayma Ölçüm Değerleri**

ÖN	ARKA
0 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	74	4
2. Aks	61	65	4

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**Fren Ölçüm Değerleri**

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	368	344	7
2. Aks	209	198	5
El Freni	128	118	8

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

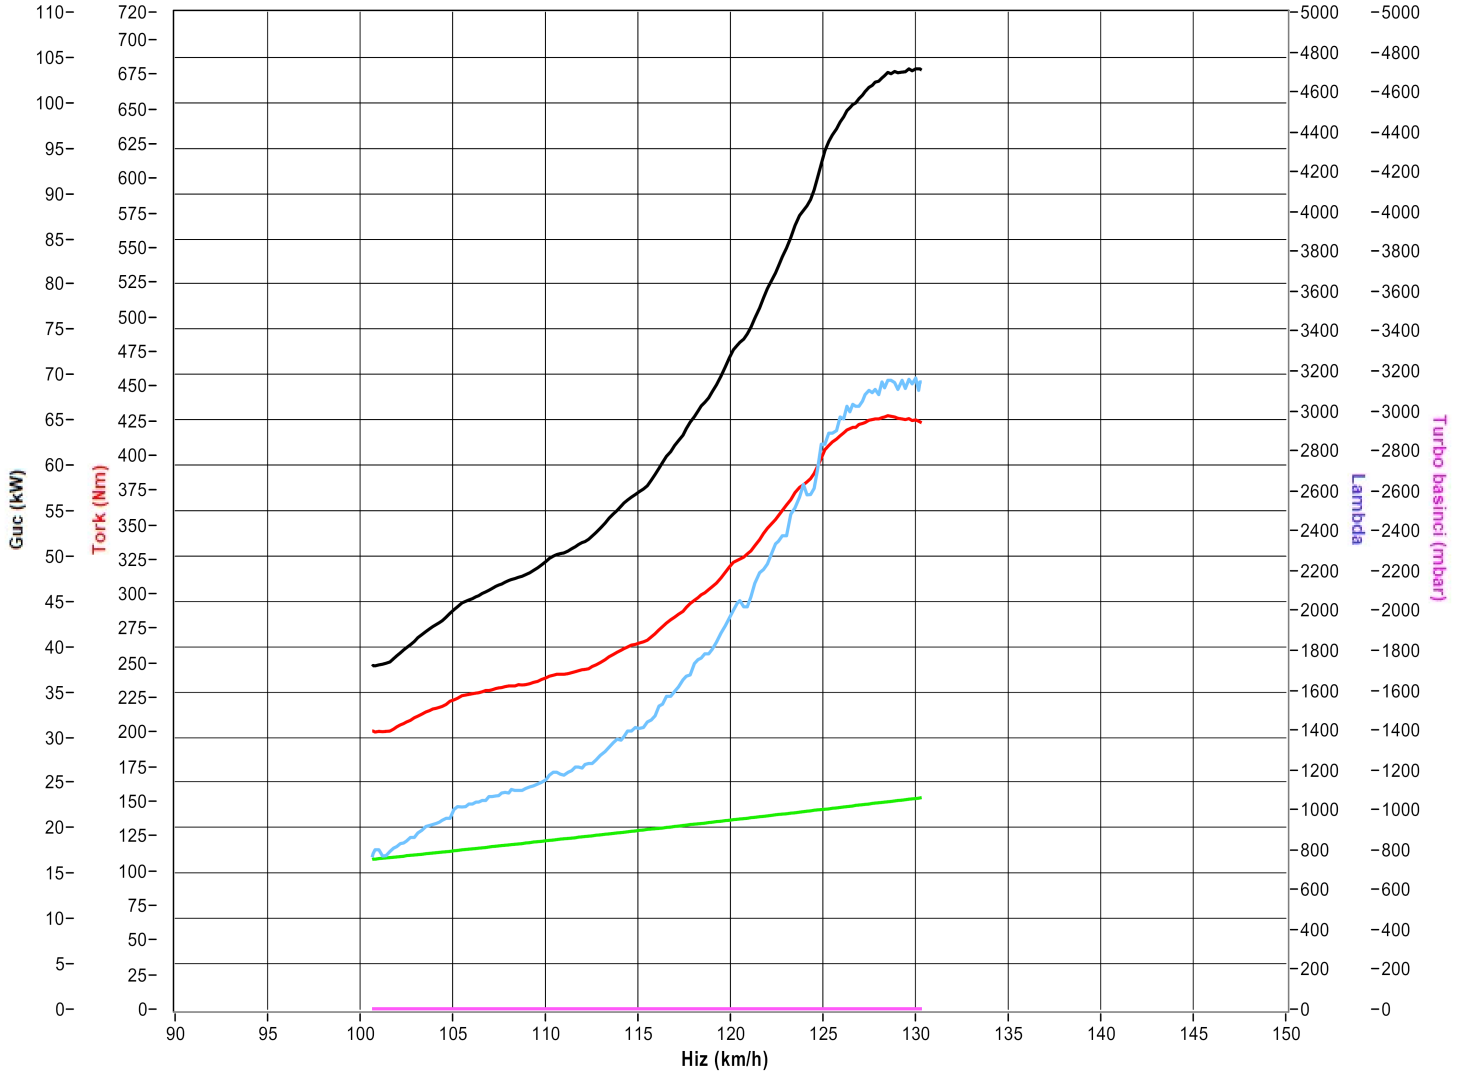
Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
428	288,59	69,6	130
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	103,8	22,78	94,36
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity řubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞCELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriř Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 7/10
Araç Çıkıř Tarihi: 21.12.2021 10:20

OBD Genel Arıza Tarama

(tün: GUTMANN
SOLUTIONS

20.12.2021

Araç: Volkswagen T—Roc 1.5i 16V TSI BlueMotion

Motor kodu: DPCA

Üretim yılı: 18-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 34DMY443

VIN: WVGZZZA1ZMV014793 (kumanda ünitesinden okunan
)

Test edilmiş: 21.12.2021 10:08:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileřen grubu Sistem Hata
OBD OBD 2

Hata kodu P04F0:
Depo hava tahliye sistemi
>HATALI AKIř HIZI

Hata kodu P04F0:
Depo hava tahliye sistemi
>HATALI AKIř HIZI

Motor Motor elektronięi I 3

Hata kodu 20360:
Ateřleme/kontak řalteri
>Pozitif kısa devre olmuřtur.

Hata kodu 31403:
Depo hava tahliye sistemi
>HATALI AKIř HIZI

Hata kodu 34785:
Depo hava tahliye sistemi
>HATALI AKIř HIZI

ABS Fren elektronięi 2

Hata kodu 202:
GERİ VİTES HAKKINDA BİLGİ
>HATALI GERİ VİTES SİNYALI

Hata kodu 16401:
Lastik basıncı uyarısı
>Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Araç elektrik sistemi 1 6

Hata kodu 133387:
Merkezi kilit

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

>ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu 197132:
Arka sol merkezi kilit kilitleme ünitesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 197388:
Arka sağ merkezi kilit kilitleme ünitesi
>ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu 197644:
Depo doldurma kapaęı kilidini açma
>arızalı aktivasyon

Hata kodu 202506:
BAGAJ KAPAGI İÇİN MERKEZİ KİLİT MOTORU

>ARTI UÇ SONRASI VEYA YONUNDE KISA DEVRE/KESİNTİ

Hata kodu 787211:
Cam yıkama sıvısı pompası
>Elektrik devresinde kesinti vardır.

Konfor Gösterge grubu 3
Hata kodu 9456433:
ARAÇ ANAHTARLARI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 9456681:
ARAÇ ANAHTARLARI
>HATALI SİNYAL

Hata kodu 16711685:
CAN-BUS
>Hatalı mesaj.
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Tramer Sorgulaması

WVGZZA1ZMV014793 şase nolu ve 34DMY443 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi: 21.12.2021 10:20
Rapor No: 34-03-1045029
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 3403
Araç Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:40

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.12.2021 10:20

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sol ön > Deforme Olmuş



Elektrik donanımı/Pano,
Çakmak > Sökülmüş/Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

TÜV SÜD D-Expert İstanbul Starcity Şubesi Yenibosna Merkez,
Değirmenbahçe Cd. No:34 BAĞÇELİEVLER İSTANBUL

Rapor Tarihi:	21.12.2021 10:20	Bayi No:	3403	Sayfa:	10/10
Rapor No:	34-03-1045029	Araç Giriş Tarihi:	21.12.2021 09:40	Araç Çıkış Tarihi:	21.12.2021 10:20
Mersis No:	0882032172700011				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası